



EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

MAXWELL
DIGITAL MULTIMETERS

**DIGITAL MULTIMETER
DIGITÁLIS MULTIMÉTER
MULTIMETRU DIGITAL
DIGITÁLNY MULTIMETER**

Product code / Termékkód / Cod produs / Kód produkta:

25334



USER MANUAL
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
MANUAL DE UTILIZARE
UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

EN

HU

RO

SK

SUMMARY

This broad-spectrum measurement device enables you to measure DCV, ACV, DCA, ACA, resistance, diode and ideal for continuity test and cable test. Ideal for using in laboratories, factories and even at home.

SAFETY MARKS

This device complies to the EN61010-1 standards.

Read the manual carefully before use.

- Do not measure a higher value than the set range.
- To avoid electric shock make sure that the measuring wires are intact.
- Select the proper function and range, avoid incorrect usage.
- Do not use the device if the battery holder lid and back cover are not in their places.
- Do not measure voltage while in resistance measuring mode.
- Remove the wires and turn the device off before replacing the battery or fuse.
- Safety signs:



Dangerous voltage



Grounding



Double insulation



Low battery power

CHARACTERISTICS

Display	LCD display
Max. value display:	1999 (3 ½ digit) automatic polarity display
Low battery power display	
Operating environment	(0-40) °C, R. H. 80%
Battery	9 V X 1 (NEDA 1604/6F22 or same type)
Dimensions	198 x 84 x 40 mm
Weight	261 g (with battery)

TECHNICAL DATA **V_{DC}**

Range	Accuracy	Resolution
200 mV	±0.8%	100 µV
2 V	±0.5%	1 mV
20 V		10 mV
200 V		100 mV
600 V	±1%	1 V

Input impedance: 10 MΩ

Overvoltage protection: 600 V (DC/AC RMS)

V_~

Range	Accuracy	Resolution
2 V	±1.2%	1 mV
20 V		10 mV
200 V		100 mV
600 V		1 V

Input impedance: 10 MΩ

Overvoltage protection: 600 V (DC/AC RMS)

A_{DC}

Range	Accuracy	Resolution
200 µA	±0,8%	0,1 µA
2000 µA		10 µA
20 mA		100 µA
200 mA		10 mA

Max. inward current	500 mA
Fuse	0,5 A/250 V

A~

Range	Accuracy	Resolution
200 μ A	$\pm 1\%$	0,1 μ A
2000 μ A		1 μ A
20 mA		10 μ A
200 mA		100 μ A

Max. inward current	500 mA
Fuse	0,5 A/250 V
Frequency range	40 Hz - 400 Hz

RESISTANCE

Range	Accuracy	Resolution
200 Ω	$\pm 1,5\%$	0.1 Ω
2k Ω		1 Ω
20k Ω		10 Ω
200k Ω		100 Ω
2M Ω		1k Ω
20M Ω		10k Ω

Overvoltage protection: 250 V (DC/AC RMS)

Warning: Do NOT measure voltage in resistance mode!

Diode and continuity test

Function	Description	Test state
	Measures the opening voltage of the diode	The opening DC amperage is approx. 1mA, the closing voltage is approx. 2,7 V
	Beeping sound if the resistance is lower than $(30 \pm 20) \Omega$	Opened voltage is approx. 2,7 V


Overvoltage protection: 250 V (DC/AC RMS)

Function chart

Chart of LEDs response during the tests of different wires.

MODE	1	2	3	4	5	6	7	8	G
RJ45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RJ12		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
RJ11			✓	✓	✓	✓			
USB	✓	✓	✓	✓					✓

OPERATION

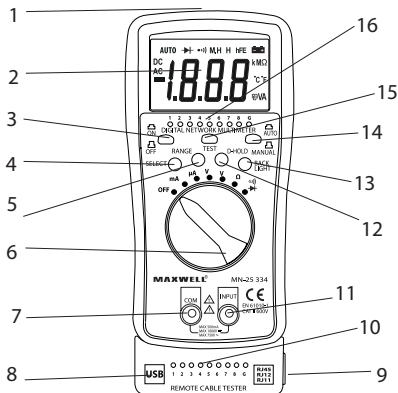

1. RJ45, RJ11, RJ12, USB test connector
2. Display
3. „Cable test“ on/off button
4. Function switching button
5. Measuring limit switching button
6. Function switching switch
7. „COM“ (negative) socket
8. USB test socket (removable)
9. Test socket RJ45, RJ11, RJ12 (removable)
10. Cable testing LED line (control)
11. „+“ socket (V-Ω-mA-μA)
12. „D-Hold“ (data hold) button
13. „Back Light“ (background lighting) button
14. Test mode (automatic/manual) button
15. Test button
16. Cable testing LED line

V⁻⁻⁻ measuring

- Connect the black measuring wire to the „COM“ socket and the red one to the „+“ socket.
- Set the function switch to the proper „V⁻⁻⁻“ setting and connect the wires to the circuit.

Note:

- If the LCD shows „1“, the measured value exceeds the measuring limit.

V[~] measuring

- Connect the black measuring wire to the „COM“ socket and the red one to the „+“ socket.
- Set the function switch to the proper „V[~]“ measuring setting and connect the wires to the circuit.

Note:

- If the LCD shows „1“, the measured value exceeds the measuring limit.

Amperage measuring ~⁻⁻⁻

- To measure amperage, connect the wires to the „COM“ and „+“ sockets and set the function switch to „ μ A“ or „mA“ settings. With the button „4“ set up the required current type (AC/DC), then connect the measuring tips to the circuit.

Note:

- If the LCD shows „1“, the measured value exceeds the measuring limit.
- Max. inward current 200mA
- In case of high amperage the fuse melts.

Resistance measurement

- Connect the black measuring wire to the „COM“ socket and the red one to the „+“ socket.
- Set the function switch to the proper resistance setting and connect the wires to the resistance you wish to measure.

Note:

- If the value of the measured resistance is higher than the chosen maximum value, the LCD shows „1“, and the function switch has to set to a higher setting value. If the resistance is above 1 M Ω , the device needs some seconds to stabilise.

Diode and continuity test

- Connect the black measuring wire to the „COM“ socket and the red one to the „+“ socket.
- Set the function switch to „“ setting.
- To measure diode, push the button „4“, the following character appears on the display: „“. At opening connection in case of an operated diode the value of

the opening voltage appears on the display.

- To test the continuity, push the button „**4**“, the following character appears on the display: „•)))“. The device beeps if the continuity of the wire is all right or the resistance is not higher than 30 Ω.

Background lighting

- Push the button „**BACK LIGHT**“ long to turn the background lighting on. The background lighting turns off automatically after approx. 15 seconds.

Data hold

- By pushing the push button „**D-HOLD**“, the measured value stays on the display. To turn this function off, push the button „**D-HOLD**“ again.

Cable test function

- The cable test function can be used to continuity test of ethernet- (UTP, FTP), phone- and USB wires, in automatic and manual mode, as well.
- Connect one end of the wire, you wish to test, to the proper connector of the connectors marked with „**1**“ and the other end to the socket „**8**“ or „**9**“.

Manual testing

- Turn on the test mode by pushing the button „**3**“, then push the button „**TEST**“ and the test starts.
- At each button pushing the following lead will be tested.

Automatic testing

- By pushing the button „**14**“, the test starts. By pushing the button, the device tests the leads one by one automatically

Error signal

- Disconnection – if one or more wires are disconnected, the LEDs with same number do not light on the main unit and on the removable control unit
- Short circuit – If more wires are short-circuited, more LEDs light on the main unit and on the removable control unit at the same time.

MAINTENANCE

- Note that the device is not water-, dust- and shock- resistant.
- Do not use and do not store the device at high temperatures, in places with high humidity or flammability or in strong magnetic fields.
- Do not use rough textile or alcohol to clean the device.
- If the device is not being used for a longer time period, the battery must be taken out.

Battery replacement (1 piece 9V battery)

If the LCD display shows „  “ the battery needs to be replaced the following way:

- Take the device out of the plastic holder and take off the battery holder cover.
- Take out the battery and replace it to a new one. Use alkaline batteries if possible.
- Fix the battery holder cover and put the plastic holder back.

Fuse replacement

- Only use the prescribed types of fuses for replacing.

If the device does not operate properly, check the following

State	Solution
Nothing is displayed	• Device is turned off • Replace the battery
„  “ is displayed	Replace the battery
No power	Replace the fuse

ÖSSZEGZÉS

A műszer széleskörű használata lehetővé teszi DCV, ACV, DCA, ACA, ellenállás, dióda mérését, valamint folytonossági- és kábelteszt végzésére is alkalmas. Használata ideális laboratóriumokban, gyárakban és otthon is.

BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉS

A mérőműszer az EN61010-1 szabványoknak megfelel. Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

- Ne mérjen nagyobb értéket a beállított méréshatárnál.
- Az elektromos áramütés elkerülése miatt ellenőrizze, hogy a műszerzsinórok sérülés mentesek legyenek.
- Válassza ki a helyes funkciót és méréshatárt, kerülje el a hibás műveleteket.
- Ne használja a mérőműszert, ha az elemtartó fedele és a hátlapja nincs a helyére rögzítve.
- Ellenállásmérés állásban ne mérjen feszültséget.
- Húzza ki a vezetékeket és kapcsolja ki a műszert, mielőtt kicseréli az elemet vagy a biztosítékot.
- Biztonsági jelzések:



Fennálló veszélyes feszültség



Föld



Dupla szigetelés



Gyenge akkumulátor

JELLEMZŐK

Kijelző	LCD kijelzés
Max. kijelzés:	1999 (3 ½ digités) automatikus polaritás kijelzéssel
Gyenge akkumulátor kijelzés	
Működési környezet	(0-40) °C, R. H. 80%
Elem	9 V X 1 (NEDA 1604/6F22 vagy ugyanolyan típusú)
Méret	198 X 84 X 40 mm
Tömeg	261 g (elemmel)

MŰSZAKI ADATOK

V_{DC}

Méréshatár	Pontosság	Felbontás
200 mV	±0.8%	100 µV
2 V	±0.5%	1 mV
20 V		10 mV
200 V		100 mV
600 V	±1%	1 V

Bemeneti impedancia: 10 MΩ

Túlfeszültség védelem: 600 V (DC/AC RMS)

V_~

Méréshatár	Pontosság	Felbontás
2 V	±1.2%	1 mV
20 V		10 mV
200 V		100 mV
600 V		1 V

Bemeneti impedancia: 10 MΩ

Túlfeszültség védelem: 600 V (DC/AC RMS)

A_{DC}

Méréshatár	Pontosság	Felbontás
200 µA	±0,8%	0,1 µA
2000 µA		1 µA
20 mA		10 µA
200 mA		100 µA

Max. bemeneti áramerősség	500 mA
Bizosíték	0,5 A/250 V

A~

Méréshatár	Pontosság	Felbontás
200 μ A	$\pm 1\%$	0,1 μ A
2000 μ A		1 μ A
20 mA		10 μ A
200 mA		100 μ A

Max. bemeneti áramerősség	500 mA
Bizosíték	0,5A/250V
Frekvencia sáv	40 Hz - 400 Hz

Ellenállás

Méréshatár	Pontosság	Felbontás
200 Ω	$\pm 1,5\%$	0.1 Ω
2 k Ω		1 Ω
20 k Ω		10 Ω
200 k Ω		100 Ω
2 M Ω		1 k Ω
20M Ω		10 k Ω

Túlfeszültség védelem: 250 V (DC/AC RMS)

FIGYELMEZTETÉS: Ellenállás mérésakor feszültséget ne mérjen!

Dióda és folytonossági teszt


Funkció	Leírás	Teszt állapot
	A dióda nyitó feszültségét méri	A nyitó irányú DC áramerősség kb. 1 mA, a záró irányú feszültség kb. 2,7 V
	Sípoló hang hallatszik, ha az ellenállás kevesebb, mint $(30\pm20)\Omega$	Nyitott feszültség kb. 2,7 V

Túlfeszültség védelem: 250 V (DC/AC RMS)

Funkció táblázat

A különböző vezetékek tesztelésekor visszajelző LED-ek táblázata.

MODE	1	2	3	4	5	6	7	8	G
RJ45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RJ12		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
RJ11			✓	✓	✓	✓			
USB	✓	✓	✓	✓					✓

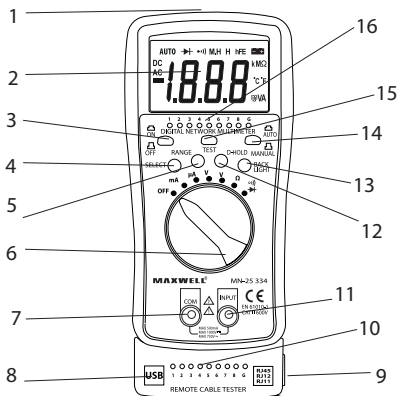

- 1.** RJ45, RJ11, RJ12, USB teszt csatlakozó
- 2.** Kijelző
- 3.** Vezetékteszt be-, kikapcsolás gomb
- 4.** Üzem mód váltó gomb
- 5.** Mérés határ váltó gomb
- 6.** Funkcióváltó kapcsoló
- 7.** "COM" (negatív) aljzat
- 8.** USB teszt aljzat (levehető)
- 9.** Teszt aljzat RJ45, RJ11, RJ12 (levehető)
- 10.** Kábel tesztelő LED sor (kontrol)
- 11.** "+" aljzat (V- Ω -mA- μ A)
- 12.** "D-Hold" (adattartás) gomb
- 13.** "Back Light" (háttérvilágítás) gomb
- 14.** Teszt mód (automata/manuális) gomb
- 15.** Teszt gomb
- 16.** Kábel tesztelő LED sor

V_{DC} mérése

- Helyezze be a fekete műszerzsinórt a „COM” aljzatba, a pirosat pedig a „+” aljzatba.
- Állítsa be a funkciókapcsolót a „V_{DC}” fokozatba, csatlakoztassa a műszerzsinórokat az áramkörhöz.

Megjegyzés:

- Ha az LCD „1”-et mutat, akkor a mérendő érték túl van a méréshtáron

V_{AC} mérése

- Helyezze be a fekete műszerzsinórt a „COM” aljzatba, a pirosat pedig a „+” aljzatba.
- Állítsa a funkciókapcsolót „V_{AC}” fokozatba, csatlakoztassa a műszerzsinórokat az áramkörhöz.

Megjegyzés:

- Ha az LCD „1”-et mutat, akkor a mérendő érték túl van a méréshtáron.

Áram mérése ~

- Áram méréséhez csatlakoztassa a műszerzsinórokat a „COM” és a „+” aljzatokba, majd állítsa a funkcióváltó kapcsolót „μA” vagy „mA” méréshatárokba, a „4”-es gomb megnyomásával állítsa be a kívánt áramtípust (AC/DC), majd csatlakoztassa a mérőhegyeket az áramkörbe.

Megjegyzés:

- Ha az LCD „1”-et mutat, akkor a mérendő érték túl van a méréshtáron.
- Max. bemeneti áramerősség 200 mA
- Túlzott áramerősség esetén kiolvad a biztosíték.

Ellenállás mérése

- Helyezze be a fekete műszerzsinórt a „COM” aljzatba, a pirosat pedig az „+” aljzatba
- Állítsa be a funkciókapcsolót ellenállás fokozatba, csatlakoztassa a műszerzsinórokat mérendő ellenálláshoz.

Megjegyzés:

- Ha a mért ellenállás értéke túllép a maximum értéken, az LCD „1”-et mutat. Amikor az ellenállás 1 MΩ felett van, akkor a műszernek eltarthat néhány másodpercig a stabilizálás.

Dióda és folytonossági teszt

- Helyezze a fekete műszerzsinórt a „COM” aljzatba, a pirosat pedig a „+” aljzatba.
- Állítsa a funkciókapcsolót „” fokozatba.
- Dióda mérésére a „4”-es gomb megnyomásával válthat át, a kijelzőn a „” karakter jelenik meg. Nyitóirányú csatlakoztatásnál működő diódánál a nyitófeszültség értéke jelenik meg a kijelzőn. Folytonossági vizsgálathoz a „4”-es gomb megnyomásával válthat át, a kijelzőn a „” karakter jelenik meg. A készülék sípol, ha mérendő vezeték folytonossága rendben van vagy nem nagyobb az ellenállása mint 30Ω.

Háttérvilágítás

- Nyomja meg a „BACK LIGHT” gombot hosszan a háttérvilágítás bekapcsolásához. A háttérvilágítás automatikusan kikapcsol kb. 15 mp múlva.

Adatrögzítés

- A „D-HOLD” nyomógomb megnyomására a kijelzőn az éppen akkor mért érték marad. A kikapcsoláshoz nyomja meg újra a „D-HOLD” nyomógombot.

Kábelteszt funkció

- A kábeltesztelő használható hálózati- (UTP, FTP), telefon- és USB vezetékek folytonossági vizsgálatához, automata és manuális üzemmódban is.
- Csatlakoztassa a vizsgálni kívánt vezeték egyik végét a műszer „1”-es számú csatlakozói közül a megfelelőbe, a másik végét pedig „8” vagy „9”-es számú aljzatba.

Manuális vizsgálat

- Kapcsolja be a teszt üzemmódot a „3” gomb megnyomásával, majd a „TEST” gomb megnyomására elindul a vizsgálat.
- Minden egyes megnyomáskor a következő vizsgálandó vezetőér kerül tesztelésre.

Automatikus vizsgálat

- A „14”-es gomb megnyomására elindul a vizsgálat. Nyomva tartva a műszer automatikusan sorban megvizsgálja a vezetékereket.

Hibajelzés

- Szakadás – ha egy vagy több vezeték szakadt akkor a főegységen és levehető kontrol egységen nem világítanak az azonos számú LED jelzők.
- Rövidzárlat – Ha több vezeték zárlatos akkor a főegységen és levehető kontrol egységen egyszerre több LED világít.

KARBANTARTÁS

- Vegye figyelembe, hogy a műszer nem víz-, por- és ütésálló.
- Ne használja és ne tárolja a műszert magas hőmérsékleten, nagy páratartalmú és lobbanékony helyen vagy erős mágneses területen.
- Ne használjon érdes ruhát és alkoholt a műszer tisztításához.
- Ha a műszer sokáig van használaton kívül, akkor ki kell venni az elemet.

Elemcsere (1 db 9 V-os)

Ha az LCD kijelző „” -t mutat, akkor ki kell cserélni az elemet az alábbi módon:

- Vegye ki a műanyag tokból és vegye le az elemtartót.
- Vegye ki az elemet, és cserélje ki egy újra. Használjon tartós elemet.
- Rögzítse az elemtartót, és tegye vissza a műanyag tokot

Biztosítékcseré

- Biztosíték kicserélésére csak az előírt típust használja.

Ha a műszer nem megfelelően működik, akkor az alábbi módon ellenőrizze a műszert

Állapot	Megoldás
Nincs kijelzés	• Ki van kapcsolva a műszer • Cserélje ki az elemet
„  ” jelenik meg	Cserélje ki az elemet
Áram mérés nem működik	Cserélje ki a biztosítékot

SUMAR

Universalitatea Aparatului face posibilă măsurări în domeniile DCV, ACV, DCA, ACA, precum măsurarea rezistenței, și testarea diodelor, respectiv măsurarea continuității și testarea cablajelor. Este ideal pt. utilizarea casnică dar și în laboratoare sau în industrie.

NOTE DE SIGURANȚĂ

Aparatul este conform standardelor EN6 1010-1.

Înainte de prima utilizare citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.

- Nu măsurați valori care exced domeniul reglat.
- Pt. evitarea electrocutării, verificați integritatea izolației cablurilor de măsurare.
- Nu folosiți aparatul fără capacul bateriei reșezat corespunzător
- Nu aplicați tensiune în modul de măsurare a rezistenței
- Decuplați aparatul și îndepărtați cablurile de măsurare cu ocazia schimbării bateriei.

Simboluri de siguranță:



Tensiune periculoasă



Pământ



Izolație dublă



Baterie epuizată

CARACTERISTICI

Afișaj	LCD
Max. afișat:	1999 (3 ½ digit) afișare automată a polarității
Afișare baterie epuizată	
Mediul de funcționare	(0-40) °C, R. H. 80%
Baterie	9 V X 1 (NEDA 1604/6F22 (sau echivalent)
Dimensiuni	198 X 84 X 40 mm
Masa	261 g (cu baterie)

DATE TEHNICE

V_~

Domeniu de măsurare	Precizie	Rezoluție
200 mV	±0.8%	100 μV
2 V	±0.5%	1 mV
20 V		10 mV
200 V		100 mV
600 V	±1%	1 V

Impedanța de intrare: 10 MΩ

Protecție la supratensiune: 600 V (DC/AC RMS)

V_~

Domeniu de măsurare	Precizie	Rezoluție
2 V	±1.2%	1 mV
20 V		10 mV
200 V		100 mV
600 V		1 V

Impedanța de intrare: 10 MΩ

Protecție la supratensiune: 600 V (DC/AC RMS)

A_~

Domeniu de măsurare	Precizie	Rezoluție
200 μA	±0,8%	0,1 μA
2000 μA		1 μA
20 mA		10 μA
200 mA		100 μA

Curent maxim la intrare	500 mA
Siguranță	0,5 A/250 V

A~

Domeniu de măsurare	Precizie	Rezoluție
200 μ A	$\pm 1\%$	0,1 μ A
2000 μ A		1 μ A
20 mA		10 μ A
200 mA		100 μ A

Curent maxim la intrare	500 mA
Siguranță	0,5A/250V
Domeniu de frecvență	40 Hz - 400 Hz

Rezistență

Domeniu de măsurare	Precizie	Rezoluție
200 Ω	$\pm 1,5\%$	0.1 Ω
2 k Ω		1 Ω
20 k Ω		10 Ω
200 k Ω		100 Ω
2 M Ω		1 k Ω
20M Ω		10 k Ω

Protecție la supratensiune: 250 V (DC/AC RMS)

ATENȚIE: NU măsurați tensiune în poziția de măsurare a rezistenței

Test diodă și continuitate

Funcția	Descriere	Stare test
	Măsoară tensiunea de deschidere a diodei	Curentul de deschidere aplicat cca. 1 mA, Tensiunea inversă cca. 2,7V
	Sunet de avertizare în cazul în care rezistența este mai mică de $30 \pm 20 \Omega$	Tensiunea la borne cca. 2,7V


Protecție la supratensiune:: 250 V (DC/AC RMS)

Tabela de funcții

Tabela stării LED-urilor în diferite statute de testare a cablurilor.

MODE	1	2	3	4	5	6	7	8	G
RJ45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RJ12		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
RJ11			✓	✓	✓	✓			
USB	✓	✓	✓	✓					✓

FUNCȚIONARE

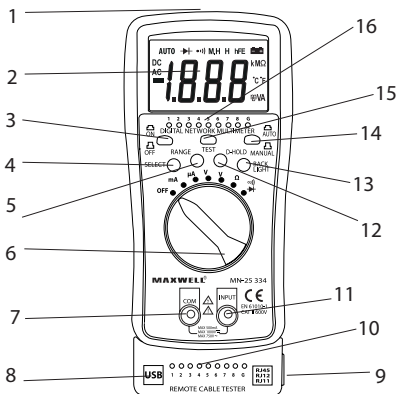

1. Conectoare test RJ45, RJ11, RJ12, USB
2. Afişaj
3. Buton „Test”
4. Selector Mod
5. Selector domeniu de măsurare
6. Selector funcții
7. Mufă COM (comună)
8. Mufă USB (amovibilă)
9. Mufă test RJ45, RJ11, RJ12, USB (amovibilă)
10. Şir LED pt. testare cabluri (control)
11. Mufă + "V-Ω mA-μA"
12. Buton HOLD
13. Buton iluminare fundal
14. Selector Mod test (automat/manual)
15. Buton Test
16. Lumină şir LED pt. test cablu

Măsurarea tensiunii $V_{\sim}$

- Conectați cablul negru în mufa „COM” și cel roșu în mufa „+”
- Mutați selectorul de funcții în poziția corespunzătoare „ $V_{\sim}$ ” și executați măsurarea

NOTĂ:

- Dacă nu cunoașteți valoarea de măsurat, începeți măsurarea pe un domeniu superior - scăzând treptat până la valoarea corectă.
- Simbolul 1 sau -1 denotă depășirea domeniului reglat. În acest caz, mutați selectorul pe un domeniu superior.

Măsurare tensiunii $V_{\sim}$

- Conectați cablul negru în mufa „COM” și cel roșu în mufa „+”
- Mutați selectorul de funcții în poziția corespunzătoare „ $V_{\sim}$ ” și executați măsurarea.

NOTĂ:

- Dacă pe afișaj apare „1”, înseamnă că valoarea măsurată a depășit domeniul setat.

Măsurarea curentului $A_{\sim}$

- Conectați cablurile în mufa „COM” și în mufa „+”
- Mutați selectorul de funcții în poziția „ μA ” sau „mA” și cu butonul „4” selectați între AC sau DC și executați măsurarea.

NOTĂ:

- Dacă pe afișaj apare „1”, înseamnă că valoarea măsurată a depășit domeniul setat.
- Curent max. De intrare: 200mA
- La depășirea acestei valori, siguranța fuzibilă se va ard

Măsurarea rezistenței

- Conectați cablul negru în mufa „COM” și cel roșu în mufa „+”.
- Mutați selectorul de funcții în poziția corespunzătoare de rezistență și executați măsurarea.

NOTĂ:

- La valori peste 1 Mohm aparatul necesită un scurt interval de timp pentru stabilizarea valorii afișate. Acest fenomen este normal la măsurarea rezistențelor mari. Dacă nu conectați rezistență la intrare (ex. Rupere) atunci pe afișaj apare „1” pentru depășirea domeniului de măsurare

Test diodă și continuitate

- Conectați cablul negru în mufa „COM” și cel roșu în mufa „+” .
- Reglați selectorul de funcții în poz. „”

- Pt testarea diodelor, selectați funcția prin butonul "4". - pe afișaj va apare simbolul "➔".
- Atingeți terminalele diodei. În sens direct, și se va indica tensiunea de deschidere a diodei.
- Pt. verificarea continuității selectați funcția tot prin butonul "4", pe afișaj fiind indicat simbolul •))) . Dacă rezistența circuitului e mai mică de 30 Ω , va apare un semnal sonor.

Iluminarea de fundal

Apăsați lung butonul „**Back Light**” pt. activarea iluminării afișajului. Iluminarea se va decupla automat după circa 15 sec. de iluminare.

Stocarea datelor

Prin apăsarea butonului "**D-Hold**" se va fixa valoarea indicată în momentul apăsării butonului. Prin apăsarea repetată a butonului, aparatul va reveni la măsurarea normală.

Funcția Test cablu

- Se poate utiliza pt. testarea automată sau manuală continuității cablurilor de rețea (UTP, FTP) telefon, sau USB.
- Conectați un capăt al cablului de testat în mufa corespunzătoare a conectorului 1, iar celălalt capăt în mufa 8 sau 9.

Testarea manuală

- Setați aparatul în poz. MANUAL (buton 3) și apăsând butonul TEST se va iniția testarea. La fiecare apăsare se va trece automat la testarea firului următor din cablu.
- La fiecare apăsare se va trece automat la testarea firului următor din cablu

Testarea automată

- La apăsarea butonului "**14**" pornește testarea. Ținut apăsat, aparatul va testa automat perechile de cabluri.

Afișarea erorilor

- Întrerupere – dacă se constată ruptură la una sau mai multe conductoare din cablu, atunci pe unitatea centrală respectiv pe unitatea amovibilă nu vor lumina LED-urile cu nr. corespunzător.
- Scurtcircuit – dacă se constată scurtcircuit între mai multe conductoare din cablu, , vor lumina simultan mai multe LED-uri.

ÎNȚREȚINERE

- Aparatul NU este protejat la praf, apă sau șocuri.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul la temperaturi ridicate, în medii umede, în mediu inflamabil sau exploziv, respectiv în câmp magnetic puternic.
- Nu folosiți materiale abrazive sau solvenți pt. curățare.
- Dacă aparatul este scos din uz vreme îndelungată, se va îndepărta bateria din interior.

Schimb de baterii (1 buc. de 9V)

- Deconectați circuitele externe de aparat. Opriți multimetrul și deconectați cablurile de măsurare din mufe.
- Deșurubați șuruburile și ridicați capacul din spate.
- Scoateți bateria descărcată și schimbați-o cu o baterie echivalentă

Schimbarea siguranței

- Schimbați siguranța topită dar să fie de același tip și valoare cu cea originală.

Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, verificați aparatul după cum urmează

Simptom	Soluție
Nu afișează	• Aparatul nu este pornit • Schimbați bateria
Apare simbolul „  ”	Schimbați bateria
Nu măsoară curent	Schimbați siguranța

Úvod

Tento merací prístroj umožňuje meranie nasledujúcich elektrických veličín DC V, AC V, DC A, AC A, odpor, meranie diód a tak isto prevádzať kontrolu kontinuity (pretrhnutia) a test káblov na skrat. Je vhodný pre laboratória, výrobné závody, montérov alebo na hobby účely.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Merací prístroj zodpovedá norme EN61010-1. Pred použitím si prečítajte pozorne návod na použitie.

- Nikdy neprekračujte maximálne vstupné hodnoty.
- Skontrolujte či meracie šnúry nie sú poškodené, predídete tým prípadnému úrazu elektrickým prúdom
- Vždy umiestnite meracie šnúry do správnej zásuvky ešte pred meraním.
- Vyberte si vždy správnu funkciu a merací rozsah, predídete tým chybnému meraniu.
- Nepoužívajte merací prístroj, ak nie je uzatvorený kryt baterky a podpera nie je na mieste.
- V prípade nastavenia merania odporu nikdy nemerajte napätie.
- HVždy odpojte meracie šnúry a vypnite merací prístroj pred výmenou baterky alebo poistiek.

Bezpečnostné symboly:



Trvalé nebezpečné napätie



Uzemnenie



Dvojité izolácia



Slabé napájanie

POPIS

Displej	LCD
Max. zobrazenie:	1999 (3 ½ miestny) s automatickou polaritou
Zobrazenie slabého napájania	
Prevádzkové podmienky	(0-40) °C, R. H. 80%
Napájanie	1 x 9 V (NEDA 1604/6F22 alebo takého istého typu)
Rozmery	198 X 84 X 40 mm
Váha	261 g (s baterkou)

TECHNICKÉ ÚDAJE

V_{DC}

Merací rozsah	Presnosť	Rozlíšenie
200 mV	±0.8%	100 µV
2 V	±0,5%	1 mV
20 V		10 mV
200 V		100 mV
600 V	±1%	1 V

Vstupný odpor: 10 MΩ

Ochrana proti preťaženiu: 600 V (DC/AC RMS)

V_~

Merací rozsah	Presnosť	Rozlíšenie
2 V	±1.2%	1 mV
20 V		10 mV
200 V		100 mV
600 V		1 V

Vstupný odpor: 10 MΩ

Ochrana proti preťaženiu: 600 V (DC/AC RMS)

A_{DC}

Merací rozsah	Presnosť	Rozlíšenie
200 µA	±0,8%	0,1 µA
2000 µA		1 µA
20 mA		10 µA
200 mA		100 µA

Max. vstupný prúd	500 mA
Poistky	0,5 A/250 V

A~

Merací rozsah	Presnosť	Rozlíšenie
200 μ A	$\pm 1\%$	0,1 μ A
2000 μ A		1 μ A
20 mA		10 μ A
200 mA		100 μ A

Max. vstupný prúd	500 mA
Poistka	0,5A/250V
Frekvenčné pásmo	40 Hz - 400 Hz

Odpor

Merací rozsah	Presnosť	Rozlíšenie
200 Ω	$\pm 1,5\%$	0,1 Ω
2 k Ω		1 Ω
20 k Ω		10 Ω
200 k Ω		100 Ω
2 M Ω		1 k Ω
20 M Ω		10 k Ω

Ochrana proti preťaženiu: 250 V (DC/AC RMS)

UPOZORNENIE: V prípade nastavenia merania odporu nikdy nemerajte napätie!

Test diód a kontinuity

Funkcia	Popis	Stav merania
	Meria otváracie napätie diódy	Otvárací DC prúd je približne 1mA, a zatváracie napätie približne 2,7 V
	Piskľavý zvuk budete počuť, ak je odpor menší ako $(30\pm20)\Omega$	Otváracie napätie približne 2,7 V


Ochrana proti preťaženiu: 250 V (DC/AC RMS)

Tabuľka funkcií

Tabuľka výsledkov merania káblov signálnych LED.

MODE	1	2	3	4	5	6	7	8	G
RJ45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RJ12		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
RJ11			✓	✓	✓	✓			
USB	✓	✓	✓	✓					✓

PREVÁDZKA

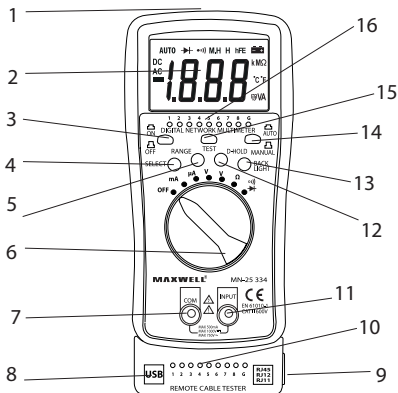

1. RJ45, RJ11, RJ12, USB testovací konektor
2. Displej
3. Tlačítko pre spustenie/ukončenie testu káblov
4. Prepínač režimov merania
5. Prepínač meracích rozsahov
6. Prepínač funkcií
7. „COM“ (negatívna) zásuvka
8. USB testovací port (odoberateľný)
9. Testovací konektor RJ45, RJ11, RJ12 (odoberateľný)
10. Rad LED pre testovanie káblov (kontrola)
11. „+“ zásuvka (V-Ω-mA-μA)
12. Tlačítko „D-Hold“ (uloženie údajov)
13. Tlačítko „Back Light“ (podsvietenie)
14. Tlačítko (automatický / manuálny) testovací režim
15. Tlačítko test
16. Rad signálnych LED pre testovanie káblov)

V $\rightarrow$ meranie

- Umiestnite čiernu meráciu šnúru do „COM” zásuvky, červenú do „+” zásuvky.
- Nastavte prepínač funkcií do zodpovedajúcej „V $\rightarrow$ ” polohy, potom pripojte meracie šnúry k meranému obvodu.**Poznámka:**
- **Ak na displeji svieti „1”, znamená to prekročenie meracieho rozsahu.**

V~ meranie

- Umiestnite čiernu meráciu šnúru do „COM” zásuvky, červenú do „+” zásuvky.
- Nastavte prepínač funkcií do zodpovedajúcej „V~” polohy, potom pripojte meracie šnúry k meranému obvodu.**Poznámka:**
- **Ak na displeji svieti „1”, znamená to prekročenie meracieho rozsahu.**

A~ $\rightarrow$ meranie

- Umiestnite čiernu meráciu šnúru do „COM” zásuvky, červenú do „mA” zásuvky (max. 200 mA), alebo umiestnite červenú meráciu šnúru do „20 A” zásuvky (max. 20 A).
- Nastavte prepínač funkcií do zodpovedajúcej „A $\rightarrow$ ” polohy, potom pripojte meracie šnúry k meranému obvodu.

Poznámka:

- **Ak si nie ste istý veľkosťou meraného prúdu, nastavte prepínač funkcií na najvyšší možný merací rozsah.**
- **Ak na displeji svieti „1”, znamená to preťaženie prístroja a merací rozsah prepnite na vyšší merací rozsah**
- **Max. vstupný prúd 200 mA alebo 20 A (v závislosti od umiestnenia červenej meracej šnúry), pri príliš vysokom prúde dôjde k pretaveniu poistky.**

Meranie odporu

- Umiestnite čiernu meráciu šnúru do „COM” zásuvky, červenú do „+” zásuvky.
- Nastavte prepínač funkcií do zodpovedajúcej polohy na meranie odporu, potom pripojte meracie šnúry k meranému obvodu.

Poznámka:

- **Ak na displeji svieti „1”, znamená to preťaženie prístroja a merací rozsah prepnite na vyšší merací rozsah. Pri meraní odporov väčších ako 1 M Ω potrebuje maraca prístroj niekoľko sekúnd dokiaľ sa meraná hodnota stabilizuje.**

Test diód a kontinuity

- Umiestnite čiernu meráciu šnúru do „COM” zásuvky, červenú do „+” zásuvky.
- Nastavte prepínač funkcií do „” polohy.
- Pre meranie diódy stlačte tlačítko „4” do polohy, keď sa na displeji zobrazí znak „”. Po pripojení na funkčnú diódu v otvorenom smere sa zobrazí na displeji otváracie napätie.

- Pre testovanie kontinuity stlačte tlačítko „4” do polohy, keď sa na displeji zobrazí znak „•))))”.
- Merací prístroj bude vydávať písklavý zvuk ak je dióda v otvorenom stave a jej odpor nie je väčší ako 30 Ω .

Podsvietenie

- Podržte stlačené dlhšie tlačítko “BACK LIGHT” pre zapnutie alebo vypnutie podsvietenia. Automatické podsvietenie sa vypne po asi 15 sekundách.

Uloženie merania

- Po stlačení „D-HOLD” tlačítka zostane na displeji svietiť práve nameraná hodnota. Pre vymazanie znova stlačte znova „D-HOLD” tlačidlo.

Testovanie káblov

- Je možné robiť test kontinuity sieťových (UTP, FTP), telefónnych a USB káblov, v automatickom alebo manuálnom režime.
- Pripojte testovaný kábel do konektoru číslo „1” do zodpovedajúcej zásuvky, druhý koniec do zásuvky číslo „8” alebo do „9”.

Manuálna kontrola

- Nastavte merací prístroj do „3” režimu, potom po stlačení „TEST” tlačítka sa spustí kontrola.
- Pri každom stlačení prebehne kontrola ďalšieho kábla v poradí.
- Pri podržaní stlačeného tlačítka prístroj kontroluje jeden po druhom pripojené káble až dokiaľ nepustíte tlačítko.

Automatická kontrola

- Potom po stlačení „14” tlačítka sa spustí kontrola.
- Prístroj automaticky postupne kontroluje káble.

Chyby pri meraní

- Pretrhnutie – ak je jeden alebo viac vodičov prerušených potom príslušná LED na prístroji a na odoberateľom panely nebude svietiť.
- Skrat – ak sú vodiče v skrate potom na prístroji a na odoberateľnom panely bude naraz svietiť viacero LED.

ÚDRŽBA

- Pri prevádzke a skladovaní majte na pamäti, že merací prístroj nie je vodovzdorný, prachotesný a nárazuvzdorný.
- Nepoužívajte a neskladujte merací prístroj v prostredí s vysokou teplotou, vysokou vlhkosťou a tam, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu, či je silné magnetické pole.
- Pri čistení nepoužívajte hrubé látky a alkohol.
- Ak merací prístroj dlhodobo nepoužívate vyberte z neho batériu.

Výmena batérie (1 ks 9V)

Ak sa na displeji zobrazí nasledujúci symbol „“ potom vymeňte batériu:

- Vyberte prístroj z plastového púzdra a odmontujte kryt batérie.
- Vyberte batériu a vymeňte ju za novú. Používajte batérie s dlhou životnosťou.
- Namontujte späť kryt batérie a prístroj vložte späť do púzdra.

Výmena poistiek

Pri výmene používajte iba poistky takého istého typu.

Ak prístroj nepracuje správne, potom postupujte podľa nasledujúcich krokov

Stav	Riešenie
Na displeji nič nesvieti	• Merací prístroj je vypnutý • Vymeňte batériu
Na displeji svieti „  “	Vymeňte batériu
Nefunguje meranie prúdu	Vymeňte poistky